



Malermester Jens Petter Lunde AS

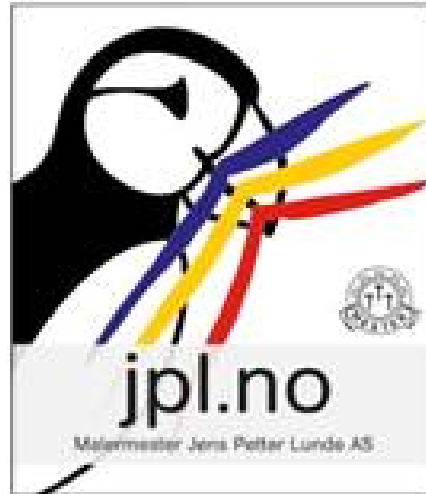

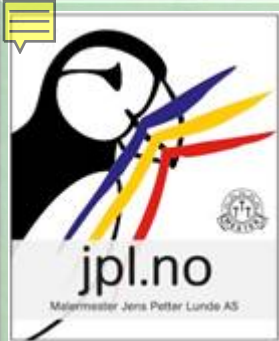


Det Rivertzke Sameie. Ca 18 000m² fasade oppført fra 1912 - fordelt på 16 bygninger. Prosjekttid 5 år fra - 2000.

Befaring med murmester fra stillas for å avdekke skader og endelig tiltak. Arealene er tidligere overmalt med akrylmaling i flere lag.



Tett overflate
med avflassing og
krakelering etter
mange strøk tett
maling.

Arealene er kalk-
sandblåst. Grunnet
og “sekkeskurt”
med hydraulisk
kalkmørtel 0-3mm

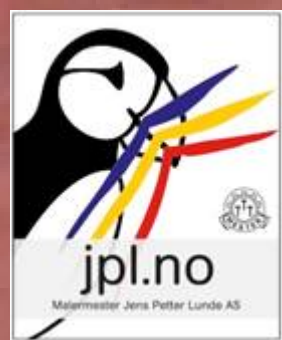

Flatene er påført
PurKristallat.

I underliggende teglkonstruksjon begynner umiddelbart utfelling av fukt.



Utfelling av fukt



A photograph of a red brick building with yellow decorative moldings around the windows and roofline. A semi-transparent circle is overlaid on the right side of the image, containing text.

Normal transport
av fukt er
gjenopprettet.

Enebolig
behandlet
med
silikatmaling
2003-2018.





Flatene er svært
utsatt for fukt.


Skader i
underliggende
kalkpuss utbedres.

Rennestriper
etter skader i
beslag

Fukt rundt
gradrenne

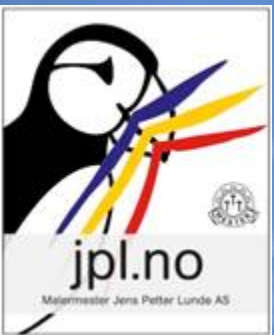

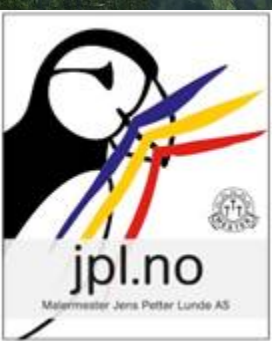

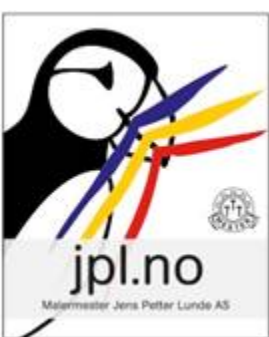

Konklusjon basert på vår erfaring

- Silikatprodukter ivaretar underliggende konstruksjon. (fukt)
 - Skader begrenses og berører ikke i større grad øvrige arealer.
 - Omfanget av utbedring kan begrenses.
 - Påføring. Ferdig produkt.
 - Lengre vedlikeholds intervall.
 - Miljøvennlig.
-
- Samme produkt bør benyttes i vedlikehold. (tagging, rengjøring)
 - Dyre materialer.